



## Konfigurationsanleitung

### U-ONE<sup>®</sup>-SAFETY-LWL

# Universal-Drehgeber-System – Generation II

**Vor Montage, Installationsbeginn und anderen  
Arbeiten Betriebs- und Montageanleitung lesen!  
Für künftige Verwendungen aufbewahren!**

**Hersteller / Herausgeber**

Johannes Hübner

Fabrik elektrischer Maschinen GmbH

Siemensstr. 7

35394 Giessen / Germany

Telefon: +49 641 7969 0

Fax: +49 641 73645

Internet: [www.huebner-giessen.com](http://www.huebner-giessen.com)

E-Mail: [info@huebner-giessen.com](mailto:info@huebner-giessen.com)

Weitere aktuelle Informationen zu dieser Produkt-Baureihe finden Sie online in unserem Service Point.

Einfach den QR-Code einscannen und den Link im Browser öffnen.



Diese Anleitung sowie die beigelegte Konformitätserklärung können ebenfalls über unseren Service Point abgerufen werden. Hierzu muss der QR-Code auf dem Typenschild des entsprechenden Gerätes eingescannt werden.

### **Warenzeichen**

Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Besitzer.

Geschützte Warenzeichen <sup>TM</sup> oder ® sind in diesem Handbuch nicht immer als solche gekennzeichnet.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie frei verwendet werden dürfen.

### **Urheberrechtsschutz**

Diese Betriebs- und Montageanleitung, einschließlich der darin enthaltenen Abbildungen, ist urheberrechtlich geschützt. Drittanwendungen dieser Betriebs- und Montageanleitung, welche von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweichen, sind verboten. Die Reproduktion, Übersetzung sowie die elektronische und fotografische Archivierung und Veränderung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den Hersteller. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

**Copyright © Johannes Hübner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH**

### **Änderungsvorbehalt**

Diese Betriebs- und Montageanleitung wurde mit äußerster Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler in Form und Inhalt nicht ausgeschlossen.

**Alle Rechte, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Systembeschreibung</b>	<b>6</b>
1.1	Symbolerklärung	6
1.2	Systemaufbau und Funktion	7
<b>2</b>	<b>Software</b>	<b>8</b>
2.1	Software Installation	8
2.1.1	Manuelle Treiberinstallation	8
2.2	Generelle Beschreibung der Software	9
2.2.1	Sprachauswahl	9
2.2.2	Passwort ändern	9
2.2.3	Hilfe	11
2.2.4	Konfigurationsdaten speichern	12
<b>3</b>	<b>Grundkonfiguration des Systems</b>	<b>13</b>
3.1	Planung	13
3.2	Grundsätzliches Vorgehen	13
3.3	Software US42Pro starten	14
3.4	Betriebsart wählen	14
3.4.1	Drehzahlmodus	14
3.4.2	Position- und Drehzahlmodus	14
3.5	Kalibrierung des Positionssystems	15
3.5.1	Arbeitsbereichsgrenzen definieren	15
3.5.2	Bestimmung des Kalibrierfaktors	15
3.5.3	Presetposition festlegen	16
3.5.4	Kalibriervorgang abschließen	16
<b>4</b>	<b>Konfiguration sicherheitsgerichteter Funktionen</b>	<b>17</b>
4.1	Positionsschalter (UO-SRC-R)	17
4.1.1	Darstellung im Anzeigebereich	18
4.1.2	Eingabegenauigkeit der Positionsschaltpunkte	18
4.2	Preset	19
4.3	Drehzahlschalter (UO-SGS-R)	20
4.3.1	Unterdrehzahl	21
4.3.2	Drehrichtungsabhängiges Schalten	21
4.3.3	Schaltverzögerung	21
4.3.4	Darstellung im Anzeigebereich	21
4.3.5	Eingabegenauigkeit der Schaltpunkte	22
4.4	Fehlerausgang	22
4.5	Sicherer Fehlerschalter	23
4.6	Diagnose Schaltertest	23
4.7	PROFIBUS-DP Schnittstelle und PROFIsafe Profil (UO-SPB-1)	23
4.8	PROFINET IO Schnittstelle und PROFIsafe Profil (UO-SPN-1)	24
<b>5</b>	<b>Konfiguration nicht sicherheitsgerichteter Funktionen</b>	<b>24</b>
5.1	Stromausgang	24
5.1.1	Positionsabhängiger Stromausgang	25

5.1.2	Drehzahlabhängiger Stromausgang.....	25
5.2	Inkrementalausgang .....	26
5.3	PROFIBUS-DP Schnittstelle (UO-EPB-1) .....	26
<b>6</b>	<b>Weitere Funktionen .....</b>	<b>27</b>
6.1	Reset.....	27
6.2	Systemdaten auf andere Systeme übertragen.....	27
6.3	Systemdatensatz erstellen ohne U-ONE-SAFETY-LWL .....	27
6.4	Austausch von Modulen .....	28
6.4.1	Einfacher Modultausch .....	28
6.5	Gerätedaten anzeigen .....	28
6.6	Firmwareupdate.....	29
6.6.1	Firmwareupdate Module .....	29
6.6.2	Firmwareupdate Basisgerät .....	29
6.7	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen .....	29
6.8	Passwortrücksetzen .....	30
<b>7</b>	<b>Sicherheitsdatenblatt .....</b>	<b>31</b>
7.1	Sicherheitskennwerte .....	31
7.1.1	Beispiele.....	31
7.2	Timing .....	32
7.3	Sicherer Zustand .....	32
7.4	Sicherheitszeiten .....	32
7.5	Hinweise zur Funktionalen Sicherheit .....	32
<b>8</b>	<b>Fehlerbehandlung .....</b>	<b>33</b>
8.1	Fehlerspeicher.....	34
8.1.1	Übersicht Diagnosecodes und Handlungsempfehlungen.....	34
8.2	Checkliste.....	37
<b>9</b>	<b>Anwendungsbeispiele.....</b>	<b>38</b>
9.1	Anwendung mit SAFETY-SPS.....	38
9.2	Anwendung ohne SAFETY-SPS.....	38

## 1 Systembeschreibung

In diesem Dokument wird das U-ONE®-SAFETY-LWL System als USL und die USL-Funktionsmodule als „Module“ bezeichnet.

Es wird beschrieben, wie die Konfiguration der Module mit der Software US42Pro eingestellt und auf das Gerät übertragen wird.

### 1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise sind durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen. Die Hinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



**WARNUNG!**

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



**VORSICHT!**

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



**VORSICHT!**

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



**HINWEIS!**

Hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

## 1.2 Systemaufbau und Funktion

Das USL besteht aus dem Basisgerät, einer LWL-Strecke, einem Modul UO-SCU sowie weiteren optionalen Modulen.

Die SCU ist das zentrale Steuermodul des USL. Alle Funktionsmodule, sowie das Basisgerät, werden im UO-SCU angemeldet und verwaltet. Die USB-Kommunikation zwischen dem PC und dem USL, sowie das Firmwareupdate der einzelnen Module, werden von dem UO-SCU gesteuert. Das Gesamtsystem erfüllt die Anforderungen der Zertifizierungslevels SIL CL2 / PL d.

### Anwendungsbereich:

Die Anwendungsbereiche sind in der Schwerindustrie, wie z.B. der Kran- und Hafentechnik, im Bergbau, in der Stahlindustrie, im Öl- und Gas- bzw. Offshore-Bereich, sowie generell bei Antrieben mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit zu finden.



Abb. 1-1: Basiseinheit mit 4 Modulen

In der Abbildung 1-1 ist ein Basisgerät mit LWL-Strecke und den Modulen UO-SCU (Controller), UO-SGS-R (Drehzahlwechsler), UO-SRC-R (Positionsschalter) und UO-EPB-1 (Profibus-Schnittstelle) dargestellt. Module in gelber Farbe sind sicherheitsgerichtet (safe), die in grauer Farbe nicht (non-safe). Die Module sind über Tragschienenbusverbinder elektrisch verbunden.

Neben dem UO-SCU Modul können

- maximal 5 Schaltmodule (entspricht 15 Schaltausgängen)  
davon max. 2 Drehzahlwechslermodule UO-SGS-R
- plus maximal 2 Busmodule, ggf. verschiedene Bus-Typen bzw. auch Safe und Non-Safe kombiniert werden.

## 2 Software

### 2.1 Software Installation

#### Systemvoraussetzungen:

Als Konfigurationsrechner kommen handelsübliche Windows® Notebooks/PCs mit folgenden Systemvoraussetzungen in Frage:

- Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10.
- 64-bit Betriebssystem
- Freier Platz auf der HDD: 150MB (+ dot.net Framework).
- Freie USB 2.0-Schnittstelle oder höher.
- 1 GB RAM, CPU: 1GHz, Bildschirmauflösung: 1024 x 768.

Stellen Sie sicher, dass die USB-Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Notebook/PC besteht. Beenden Sie den eventuell automatisch gestarteten „Assistenten für das Suchen neuer Hardware“ mit klicken auf „Abbrechen“.

Legen Sie den mitgelieferten Datenträger ein oder führen Sie die heruntergeladene *Setup.exe* aus. Navigieren Sie über den Explorer auf das CD-ROM Laufwerk und starten Sie dort die *Setup.exe*.

Das Setup führt Sie durch die Installation. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Monitor.

#### Windows 7

Aufgrund des ausgelaufenen Supports für Ihr Betriebssystem ist es uns leider nicht mehr möglich den Treiber zu signieren, hierdurch müssen Sie die Installation manuell bestätigen. Hierzu klicken Sie auf „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“. Hiernach wird die Setup Routine fortgesetzt.



Abb. 2-1: Treiber Win7

#### 2.1.1 Manuelle Treiberinstallation

	<p><b>HINWEIS!</b> Verwenden Sie zur Treiberinstallation einen Benutzer mit Administratorrechten. Stellen Sie sicher, dass alle Programme geschlossen sind.</p>
---	---

Falls es nötig ist den Treiber manuell zu installieren, folgen Sie, je nach Betriebssystem, bitte den nachfolgenden Schritten.

Verbinden Sie das mitgelieferte Programmierkabel mit dem UO-SCU und mit Ihrem Notebook/PC. Mit der Tastenfolge „Windowstaste“ + „Pause“ **oder** Desktop „Computer“ (rechte Maustaste) „Eigenschaften“ gelangen Sie in die Systemeigenschaften.

Öffnen Sie dort den Gerätemanager, welcher alle angeschlossenen Geräte auflistet. Wählen Sie „JHG Dev“ (rechte Maustaste) „Treibersoftware aktualisieren...“.

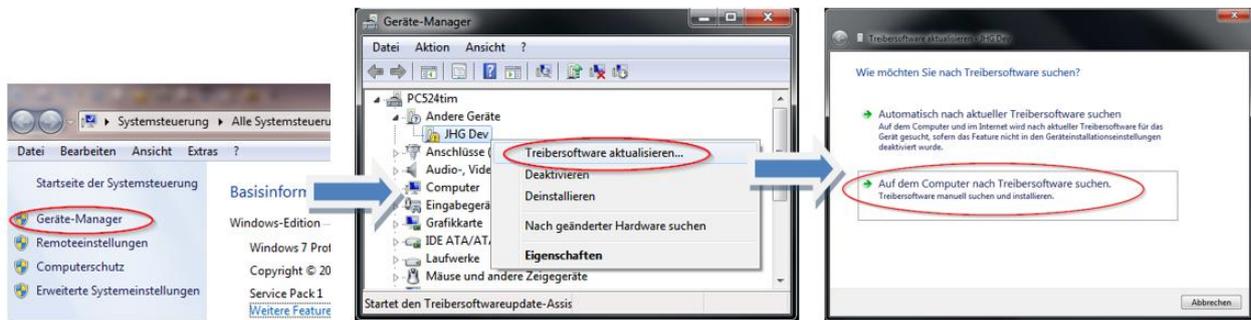


Abb. 2-2: Treiber Installation

Nun wählen Sie als Installationsquelle über „Durchsuchen“ den Pfad Ihrer Installation und dort den Ordner *drivers* aus. Die Installation beginnt mit dem Klicken auf „Weiter“. Klicken Sie auf „Weiter“, die Installation der Treibersoftware für das USL ist abgeschlossen. Beenden Sie die Installation mit „Schließen“. Das USL kann nun verwendet werden.

## 2.2 Generelle Beschreibung der Software

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit der Konfigurationssoftware US42Pro das USL in seiner jeweiligen Gerätekonfiguration einstellen können.

Die Benutzeroberfläche ist der Übersichtlichkeit halber in thematische Bereiche unterteilt.

### Kopfbereich:

Im Kopfbereich finden Sie die Menüleiste zur grundsätzlichen Bedienung der Software.

### Anzeigebereich:

Der Anzeigebereich ist immer sichtbar und zeigt die verfügbaren Module und deren Status

Im oberen Bereich werden die aktuelle Position, die aktuelle Drehzahl, die Drehrichtung und der Strom des Analogausgangs (optional) angezeigt.

Die Module werden in Reihenfolge der Anordnung im Schaltschrank gelistet.

### Konfigurationsbereich:

Hier wird die Modulkonfiguration auf den Registerseiten eingegeben.

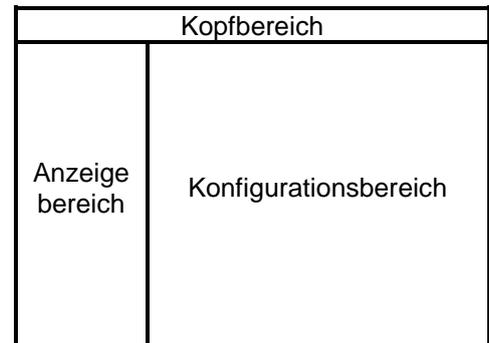


Abb. 2-3: schematische Übersicht der Benutzeroberfläche

### 2.2.1 Sprachauswahl

#### Pulldown-Menü: Optionen → Sprache

In Abhängigkeit der Ländereinstellung des Windows-Betriebssystems, wird die Sprache für die Software US42Pro ausgewählt. Ist kein entsprechender Datensatz vorhanden, wird die Sprache Englisch ausgewählt. Über den Menüpunkt „Sprache“ kann eine andere Auswahl getroffen werden.

### 2.2.2 Passwort ändern

#### Pulldown-Menü: Optionen → Passwort ändern

Über „Passwort ändern“ werden das Admin- und das Tester-Passwort vergeben. Ein geschlossenes Schloss in der Kopfleiste zeigt an, dass ein anwenderspezifisches Passwort vergeben ist.

**Berechtigungsebenen:**

Es gibt für den Benutzer 3 Berechtigungsebenen, wovon 2 nur durch Authentifizierung mit Passwort aktiviert werden können.

Das Passwort muss zwischen 6 und 12 ASCII-Zeichen (0x20 - 0x7E) lang sein.

Ebene 0: Beobachter (ohne Passwort)

Hier sind folgende Funktionen verfügbar:

- Kommunikationsaufbau mit den Modulen
- Passworteingabe
- Anzeigen der eingestellten Konfiguration
- Anzeigen von gespeicherten Konfigurationen

Ebene 1: Tester (Passwortebene 1)

Hier sind, zusätzlich zur Ebene 0, folgende Funktionen verfügbar:

- Schaltertest durchführen
- Testprotokolle generieren

Ebene 2: Admin (Passwortebene 2)

Hier sind, zusätzlich zur Ebene 1, folgende Funktionen verfügbar:

- Ändern der Konfiguration
- Speichern von Konfigurationen

Die Passwörter sind bei Auslieferung mit „huebner1“ für Passwortebene 1 bzw. „huebner2“ für Passwortebene 2 vorbelegt. Ein Schloss mit offenem Bügel symbolisiert, dass das Passwort „huebner2“ noch nicht geändert wurde und somit die Konfiguration nicht gegen unbefugte Änderungen sicher ist.



Abb. 2-4: Teilansicht Kopfleiste

Ein geschlossener Bügel zeigt eine gegen unbefugte Änderungen sichere Konfiguration an. Das Speichern der Konfiguration ist in Kapitel 2.2.4 beschrieben.

Links neben dem Schloss-Symbol wird die Berechtigungsebene im Klartext angezeigt (hier Ebene: Admin), mit dem der Benutzer an den Modulen angemeldet ist.

	<p><b>HINWEIS!</b> Im Auslieferungszustand lautet das Passwort zum Anmelden “huebner1” bzw. “huebner2”.</p>
---	---


	<p><b>ACHTUNG!</b> Um die Konfiguration vor unbefugtem Zugriff zu schützen, müssen Sie das Admin-Passwort ändern! (Kapitel 2.2.2)</p>
---	---

## 2.2.3 Hilfe

### Pulldown-Menü „?“

#### 2.2.3.1 Info

Hier werden die Softwareversion und die Kontaktdaten der Firma Johannes Hübner angezeigt und es kann eine Supportdatei erzeugt werden.

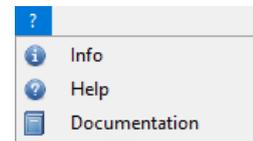

#### 2.2.3.2 Hilfe

Hier wird die vorliegende Konfigurationsanleitung im PDF-Format geöffnet.

#### 2.2.3.3 Dokumentation

Der Ordner mit der USL 42-Dokumentation wird geöffnet. Hier sind die Anschlusspläne, Maßzeichnungen und Betriebs-, Montage- und Konfigurationsanleitungen abgelegt.

#### 2.2.3.4 Supportdatei erzeugen

Im Pulldownmenü „?“ wird unter „Info“ mit dem Knopf  eine Support-

datei erzeugt, die zur Fehleranalyse dient. Bei aktiviertem E-Mail-Kontrollkästchen wird die Datei direkt an das installierte E-Mail-Programm übergeben.

	<p><b>Hinweis!</b> Bitte die Supportdatei mit einer kurzen Beschreibung, unter welchen Bedingungen der Fehler aufgetreten ist, per Email an den Hersteller (service@huebner-giessen.com) senden.</p>
---	--

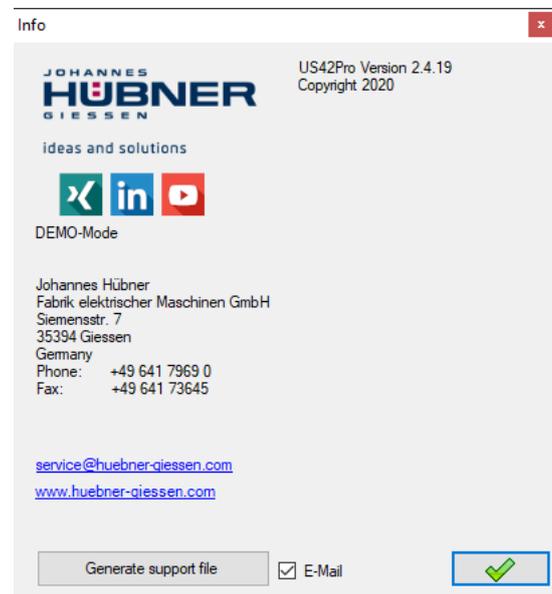


Abb. 2-5: Info

## 2.2.4 Konfigurationsdaten speichern

Vor der Datenübertragung werden alle Eingaben formal geprüft.

Fehlerhafte Eingaben werden rot hinterlegt und die Übertragung wird unterbunden.

Sind die Eingaben den Regeln (Kap. 3.5.2.1) nach korrekt, werden die Werte an die Module übertragen, geprüft, aktiviert und temporär gespeichert. Ein Kontrollfenster zeigt die Werte der Eingabemasken und die Werte aus den Modulen an.

Compare

Values to write:	Values from device:
<p>Name: <input type="text" value="Main Device"/></p> <p>T/ti: <input type="text" value="1000"/></p> <p>Test pulse duration ti: <input type="text" value="1 ms"/></p> <p><input type="checkbox"/> Reset input enabled</p> <p><input type="checkbox"/> Preset input enabled</p> <p><input type="checkbox"/> Preset/Reset high-aktiv</p> <p>Trigger periode T1: <input type="text" value="200 ... 2000"/></p> <p>Preset value: <input type="text" value="15"/></p> <p><input type="checkbox"/> Reset internal error via reset or via power on/off</p> <p>Pulse rate: <input type="text" value="4096"/></p> <p><input type="checkbox"/> Current output enabled</p>	<p>Name: <input type="text" value="Main Device"/></p> <p>T/ti: <input type="text" value="1000"/></p> <p>Test pulse duration ti: <input type="text" value="1 ms"/></p> <p><input type="checkbox"/> Reset input enabled</p> <p><input type="checkbox"/> Preset input enabled</p> <p><input type="checkbox"/> Preset/Reset high-aktiv</p> <p>Trigger periode T1: <input type="text" value="200 ... 2000"/></p> <p>Preset value: <input type="text" value="15"/></p> <p><input type="checkbox"/> Reset internal error via reset or via power on/off</p> <p>Pulse rate: <input type="text" value="4096"/></p> <p><input type="checkbox"/> Current output enabled</p>

Please compare the values to write to the values from the device and confirm.

Abb. 2-6: Vergleichsfenster

Der Anwender bestätigt durch Anklicken des grünen Hakens die Richtigkeit der Werte. Erst jetzt sind die Werte dauerhaft gespeichert.

### 3 Grundkonfiguration des Systems

	<p><b>Erforderliche Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisgerät USL(H)42</li> <li>• Modul UO-SCU</li> </ul> <p>Weitere wichtige Hinweise sind in den modulspezifischen Betriebs- und Montageanleitungen.</p>
---	---

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Planung des Einsatzes, sowie für die Konfiguration des Moduls. Bedenken Sie, dass Sie durch Fehler in der Planung und Konfiguration Menschen in Gefahr bringen können. Treffen Sie organisatorische Maßnahmen zur Absicherung des sicheren Anlagenzustandes während der Konfiguration!

Stellen Sie sicher, dass während der Konfiguration keine gefahrbringenden Zustände der Anlage bzw. von Teilen der Anlage auftreten können, welche durch Geräte überwacht werden, die an die Module angeschlossen sind.

**Für die Konfiguration des USL benötigen Sie:**

- Betriebs- und Konfigurationsanleitung
- Notebook/PC mit Windows® Betriebssystem
- Konfigurationssoftware US42Pro (Administratorrechte für die Softwareinstallation)
- USB-Programmierskabel zum Verbinden von Notebook/PC und UO-SCU

#### 3.1 Planung

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <p>Bevor Sie das USL konfigurieren, muss die Applikation bereits vollständig geplant sein!</p>
---	---

Die Planung muss unter anderem enthalten:

- Eine detaillierte Sicherheitsanalyse der geplanten Applikation
- Eine vollständige Aufstellung aller benötigten Geräte, ihrer Anschlüsse und der von diesen Modulen bereitgestellten oder benötigten Signale und Schaltpunkte.

Weiterhin müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das UO-SCU und das Basisgerät sind an der Spannungsversorgung angeschlossen.
- Die Sicherheitskomponenten sind elektrisch an den Modulen angeschlossen.

Lesen Sie auch die entsprechenden Betriebs- und Montageanleitungen!

#### 3.2 Grundsätzliches Vorgehen

Die Konfiguration der Module in folgenden Schritten durchführen:

1. Notebook/PC einschalten
2. UO-SCU mit dem USB-Anschluss des Notebook/PC verbinden
3. USL einschalten
4. USL konfigurieren (siehe Kapitel 3.3)
5. Eingestellte Konfiguration kontrollieren
6. Einstellungen des USL an abgesicherter Anlage überprüfen

- Nach erfolgreicher Konfiguration und Inbetriebnahme der Module ist das USB-Kabel von der UO-SCU wieder zu entfernen.

Nach der Durchführung dieser Schritte ist das USL betriebsbereit.

### 3.3 Software US42Pro starten

Nach dem Starten der Software meldet sich der Startbildschirm.

Durch Klicken auf „Verbinden“ wird die Kommunikation mit dem USL aufgebaut. Die Anzeige rechts neben dem Button zeigt den Verbindungsstatus an.

Anzeige	Status
grau	nicht verbunden
Wechsel hellgrün / dunkelgrün	verbunden

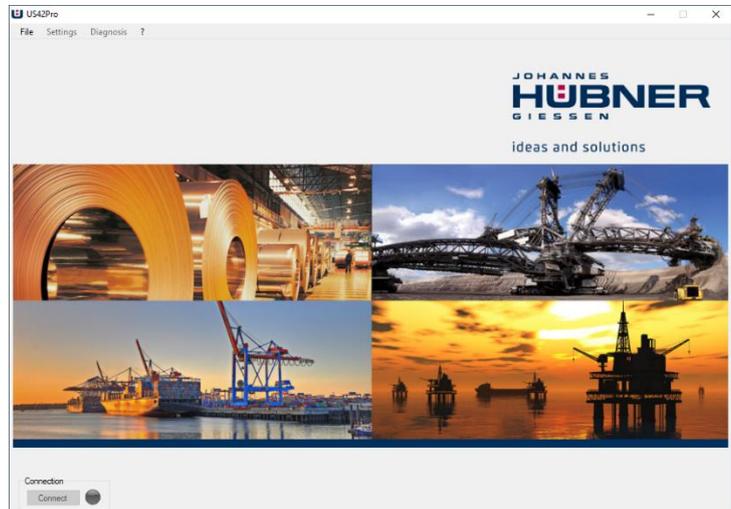


Abb. 3-1: Startbildschirm

Nach dem Verbindungsaufbau werden die Systemdaten ausgelesen. Durch Eingabe des Admin-Passwortes können die Module jetzt kalibriert bzw. konfiguriert werden. Die Kalibrierung und die Konfiguration sind nur in Passwordebene „Admin“ möglich.

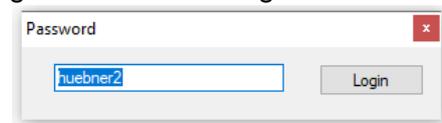


Abb. 3-2: Login



#### **ACHTUNG!**

Um die Kalibrierung und Konfiguration vor unbefugtem Zugriff zu schützen, müssen Sie das Admin-Passwort „huebner2“ ändern. (Kapitel 2.2.1)



#### **ACHTUNG!**

Konfigurieren ist nur während des Stillstands möglich!  
Wird während des Konfigurierens eine Drehbewegung erkannt, wird das USL in den sicheren Zustand versetzt.

### 3.4 Betriebsart wählen

Für das USL gibt es 2 verschiedenen Betriebsarten:

#### 3.4.1 Drehzahlmodus

In dieser Betriebsart stehen keine positionsabhängigen Schaltpunkte bzw. positionsabhängige Stromwerte 4 mA .. 20 mA zur Verfügung. Es ist keine Kalibrierung des Positionssystems notwendig. Die Arbeitsbereichsgrenzen werden nicht überwacht.

#### 3.4.2 Position- und Drehzahlmodus

Werden positionsabhängige Schaltpunkte bzw. positionsabhängige Stromwerte 4 mA ... 20 mA verwendet, muss die Betriebsart „Positions- und Drehzahlmodus“ gewählt werden. In dieser Betriebsart ist eine Kalibrierung des Positionssystems notwendig (Kap. 3.5).

### 3.5 Kalibrierung des Positionssystems

Die Kalibrierung des Positionssystems (Anpassung der geräteinternen Verarbeitung an die durch den Anbauort vorgegebene Realität) wird mit „Kalibriereinstellungen bearbeiten“

 Edit calibration settings  Show devicedata durchgeführt:

Hier werden die Kalibriereinstellungen angezeigt und bearbeitet und mit „Konfigurierung beginnen“ können die Einstellungen verändert werden.

	<p><b>HINWEIS!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Einschränkung des Systemauflösung</b> Der 15 Bit Multiturnbereich (32768 Umdrehungen) des USL(H) 42 ist auf 32000 nutzbare Umdrehungen eingeschränkt.</li> <li>• <b>Die Kalibrierung des Positionssystems gilt nicht für die Module UO-SPN-1, UO-SPB-1 und UO-EPB-1.</b></li> </ul>
---	--

#### 3.5.1 Arbeitsbereichsgrenzen definieren

Der Arbeitsbereich der Anwendung muss immer zwischen der unteren und oberen Arbeitsbereichsgrenze liegen. Bei Über- oder Unterschreitung der Arbeitsbereichsgrenzen wird ein Fehler ausgelöst.

	<p><b>HINWEIS!</b></p> <p>Es ist darauf zu achten, genügend Abstand zwischen den Arbeitsbereichsgrenzen und dem Arbeitsbereich eingehalten ist, um Arbeitsbereichsgrenzfehler im normalen Betrieb zu vermeiden.</p>
--	---

#### 3.5.2 Bestimmung des Kalibrierfaktors

Der Kalibrierfaktor ist der Anpassungsfaktor zwischen Anlageneinheiten und Geräteeinheiten. Es wird vorausgesetzt, dass dieses Übersetzungsverhältnis konstant ist.

Ist der Kalibrierfaktor nicht bekannt, kann dieser mit  bestimmt werden (s. Kap. 3.5.2.1). Hier wird mithilfe von 2 Kalibrierpunkten, die einen möglichst großen Abstand haben sollten und nicht außerhalb der Arbeitsbereichsgrenzen liegen dürfen, der Kalibrierfaktor bestimmt.

##### 3.5.2.1 Ermittlung des Kalibrierfaktors durch zwei Kalibrierpunkte

1. Kalibrierpunkt 1 und Kalibrierpunkt 2 eintragen. Hier gelten folgende Einschränkungen:

- untere Arbeitsbereichsgrenze < Kalibrierpunkt 1
- Kalibrierpunkt 1 < Kalibrierpunkt 2
- Kalibrierpunkt 2 < obere Arbeitsbereichsgrenze

2. Kalibrierpunkt 1 anfahren und Antrieb stillsetzen, Button  betätigen.

Die aktuelle Position wird als Kalibrierpunkt 1 übernommen.

3. Kalibrierpunkt 2 anfahren und Antrieb stillsetzen, Button  betätigen. Die aktuelle Position wird als Kalibrierpunkt 2 übernommen.

4. Der Kalibrierfaktor ist jetzt berechnet und in das entsprechende Fenster eingefügt.

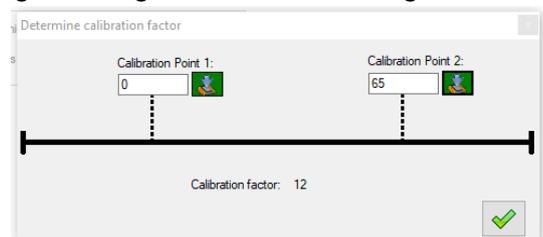


Abb. 3-3: Kalibrierfaktorermittlung

### 3.5.2.2 Ermittlung des Kalibrierfaktors durch Berechnung

Kalibrierfaktor = (Umdrehungen der Gerätewelle) x 8192 / reale Wegstrecke in Anlageneinheiten.

**Beispiel:**

34,5 m Fahrweg entsprechen 125,7 Umdrehungen der Gerätewelle.

Kalibrierfaktor =  $125,7 \times 8192 / 34,5 = 29847,37$


### 3.5.3 Presetposition festlegen


Die Presetposition ist ein definierter Positionspunkt (Kalibrierpunkt).

Kalibrierpunkt (Preset) anfahren, Antrieb stillsetzen und Button  betätigen. Die aktuelle Position wird als Kalibrierpunkt übernommen.

	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Der Kalibrierpunkt muss zwischen unterer Arbeitsbereichsgrenze und oberer Arbeitsbereichsgrenze liegen.</p>
---	--

### 3.5.4 Kalibriervorgang abschließen

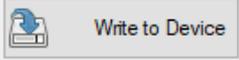1. Werte werden mit  im USL gespeichert

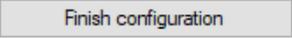2. Mit  wird die Kalibrierung abgeschlossen. Das System ist kalibriert und kann jetzt konfiguriert werden.

## 4 Konfiguration sicherheitsgerichteter Funktionen

### 4.1 Positionsschalter (UO-SRC-R)

	<p><b>Erforderliche Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisgerät USL(H)42</li> <li>• Modul UO-SCU</li> <li>• Modul UO-SRC-R</li> </ul> <p>Weitere wichtige Hinweise sind in den modulspezifischen Betriebs- und Montageanleitungen.</p>
---	---

Das UO-SRC-R ist ein sicheres Positionsschaltmodul und enthält 3 Positionsschalter. Die Positionsschalter öffnen bzw. schließen in Abhängigkeit des Positionswertes. Die Positionsschalter sind 2-kanalig ausgeführt (2 Schließer, Kat. 3). Mit einem Positionsschalter kann eine Nocke, d.h. eine Ein- und Ausschaltposition, sowie die zugehörigen Hystereseschaltpunkte realisiert werden.

- **P1:** Hystereseschaltpunkt von P2.
- **P3:** Hystereseschaltpunkt von P4.
- **Invertiert:** Schalter arbeitet invertiert (s. Schalter S3).
- **Fehlerschalter:** Schalter öffnet nur im Fehlerfall (s. Schalter S2).
- **Öffnen im Fehlerfall:** Schalter arbeitet wie konfiguriert, öffnet aber im Fehlerfall.

In der nebenstehenden Grafik werden die Schaltpunkte positionsrichtig dargestellt. Ein Marker zeigt die aktuelle Position an.

Die Konfiguration des Moduls wird mit klicken auf „An Gerät schreiben“ abgeschlossen.

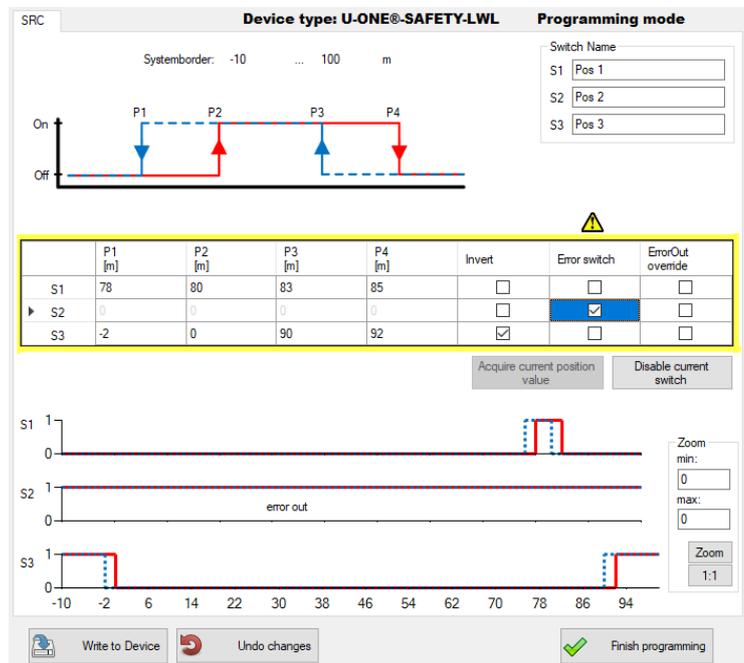


Abb. 4-1: Konfiguration UO-SRC-R

	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Für die Positionsschaltpunkte gilt folgende Bedingung: <math>P1 &lt; P2 &lt; P3 &lt; P4</math></p>
---	---

Die einzugebenden Positionswerte müssen innerhalb der Arbeitsbereichsgrenzen liegen. Jedem Positionsschalter kann eine anwendungsspezifische Bezeichnung (max. 12 Zeichen) zugeordnet werden. Die Konfigurationswerte werden, wie nebenstehend dargestellt, in die Tabelle eingetragen.

P1 [m]	P2 [m]	P3 [m]	P4 [m]	Invert	Error switch	ErrorOut override
1	1,5	1,7	1,9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1,11	1,13	1,15	1,2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,05	2,25	2,5	2,75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abb. 4-2: Warnhinweis

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <p>Ist die Konfiguration der Schaltpunkte so ausgeführt, dass bei max. zulässiger Drehzahl der minimale zeitliche Schaltabstand <math>T_{min} = 2</math> ms zwischen 2 Schalterzustandswechsel unterschritten werden kann, ist das Schalten der Relais nicht sichergestellt und die Felder werden markiert (Warnhinweis). In diesen Fällen hat der Anwender für seine Anwendung zu prüfen und sicherzustellen, dass <math>T_{min}</math> nicht unterschritten wird.</p>
---	--

#### 4.1.1 Darstellung im Anzeigebereich

Im Anzeigebereich wird das Modul wie folgt dargestellt:

Die Schaltzustände der einzelnen Schalter werden durch Schaltersymbole dargestellt.

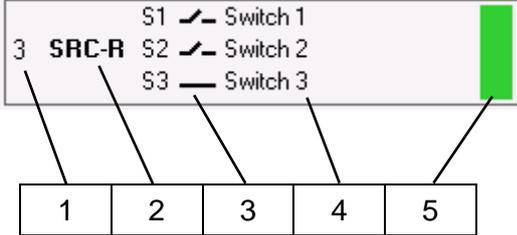
		Bezeichnung	Bedeutung
	1	Modulposition	3. Modul
	2	Modultyp	Positionsschaltmodul
	3	Schalterzustände	Schaltersymbol schwarz: fehlerfrei grau: nicht konfiguriert rot: Fehler
	4	Bezeichnung	Schalterbezeichnung durch den Benutzer
	5	Modulzustand	grau: nicht konfiguriert grün: fehlerfrei rot: Fehler

Abb. 4-3: Darstellung im Anzeigebereich

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <p>Ist ein Modul im Fehlerzustand, kann die Anzeige in der Software fehlerhaft sein.</p>
---	---

#### 4.1.2 Eingabegenauigkeit der Positionsschaltpunkte

Die Eingabegenauigkeit der Positionsschaltpunkte ist abhängig vom Kalibrierfaktor. Die Positionsschaltpunkteingabe ist auf 9 Dezimalstellen begrenzt. Die Nachkommastellen sind auf 3 Dezimalstellen begrenzt.

Kalibrierfaktor k	Eingabegenauigkeit Positionsschaltpunkte	
$k < 10$	XXXXXXXXXX	z.B.: 127354345
$10 \geq k < 100$	XXXXXXXX.Y	z.B.: 12735434,5
$100 \geq k < 1000$	XXXXXXX.YY	z.B.: 1273543,45
$k \geq 1000$	XXXXXX.YYY	z.B.: 127354,345

X: Vorkommastellen  
Y: Nachkommastellen

## 4.2 Preset

	<p><b>Erforderliche Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisgerät USL(H)42</li> <li>• Modul UO-SCU</li> </ul> <p>Weitere wichtige Hinweise sind in den modulspezifischen Betriebs- und Montageanleitungen.</p>
---	---

Ein Preset setzt die aktuelle Position auf die im UO-SCU konfigurierte Presetposition. Ein Low-Pegel des Statusausgangs (ca. 1s) quittiert einen gültigen Presetvorgang.

Die **Zeit T1** kann auf 20 ms ... 200 ms oder auf 200 ms ... 2000 ms eingestellt werden (Werkseinstellung siehe Kapitel: 6.7).

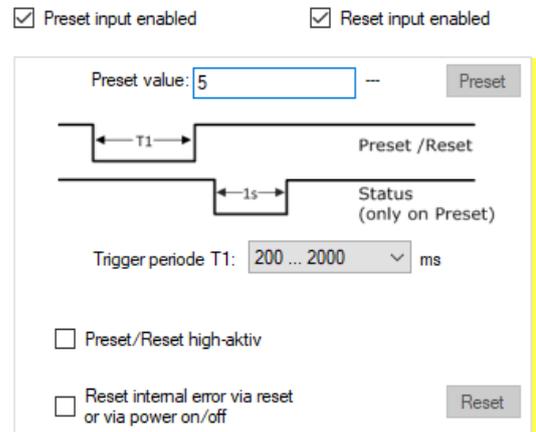


Abb. 4-5: Preset

Das Verhalten der Reset- und Preseteingänge kann mit „Preset/Reset High-aktiv“ von Low-aktiv auf High-aktiv geändert werden.

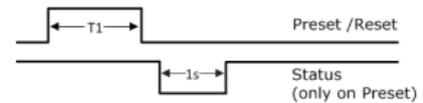


Abb. 4-6: Digitale Eingänge

	<p><b>HINWEIS!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werden Testimpulse an den Eingängen verwendet, dürfen diese max. ¼ der min. Dauer von T1 sein (5 ms bzw. 50 ms).</li> <li>• Die digitalen Eingänge Reset und Preset müssen vor der Verwendung aktiviert werden.</li> </ul>
---	--

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preset setzen „on the fly“ ist nur dann zulässig, wenn eine Risikoanalyse ergeben hat, dass die Anwendung dafür geeignet ist</li> <li>• Ein Preset beeinflusst nicht den Positionswert der Busmodule. Dieser Positionswert kann nur über die Busschnittstelle verändert werden.</li> </ul>
---	--

## 4.3 Drehzahlschalter (UO-SGS-R)

	<p><b>Erforderliche Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisgerät USL(H)42</li> <li>• Modul UO-SCU</li> <li>• Modul UO-SGS-R</li> </ul> <p>Weitere wichtige Hinweise sind in den modulspezifischen Betriebs- und Montageanleitungen.</p>
---	---

Das UO-SGS-R ist ein sicheres Drehzahlschaltmodul. Der Drehzahlschalter öffnet bzw. schließt in Abhängigkeit der Drehzahl. Ein Drehzahlschaltmodul enthält 3 Drehzahlschalter. Grundsätzlich gilt für alle Schalterdrehzahleingaben, dass der Eingabewert innerhalb des gerätespezifischen Schaltbereichs (z.B. 0,5 1/min ... 2520 1/min) liegen muss.

Im oberen Bereich der Seite sind die drehzahlabhängigen Funktionen schematisch in einer Grafik dargestellt.

Im unteren Bereich befindet sich eine tabellarische Anordnung der Eingabefelder für die Drehzahlschaltpunkte. Dabei ist einer Zeile jeweils ein Schalter (S1 bis S3 bzw. S1R bis S3L) zugeordnet.

Die Spalten sind den jeweiligen Drehzahlschaltpunkten P1 bis P4, sowie der Schaltverzögerung P4-Delay (siehe Kapitel 4.3.3) zugeordnet.

In der nebenstehenden Grafik werden die Schaltpunkte dargestellt. Ein Marker zeigt die aktuelle Drehzahl an.

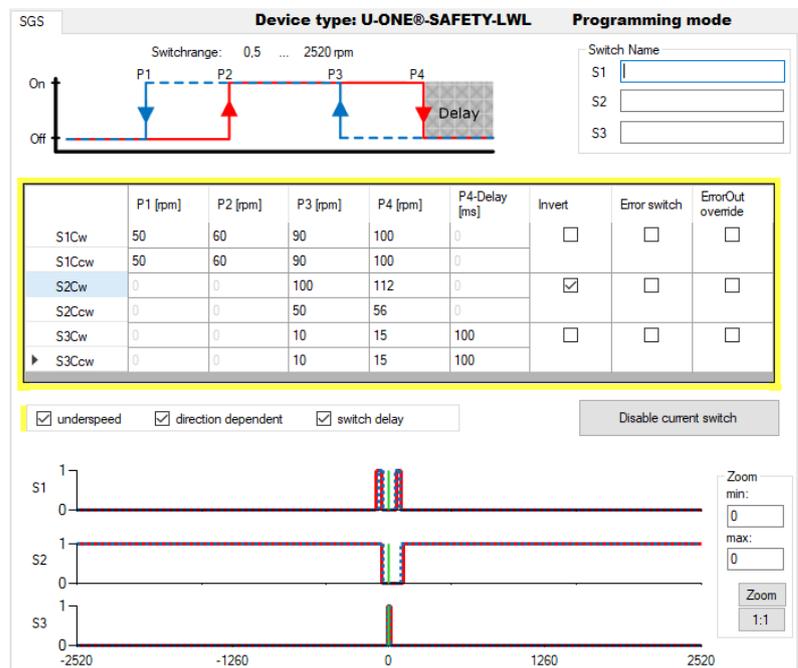


Abb. 4-7: Konfiguration UO-SGS-R

Die in Zeilen angeordneten Schalter haben folgende Zuordnung	
S1R	Schaltdrehzahlen des Schalters 1 bei Rechtslauf
S1L	Schaltdrehzahlen des Schalters 1 bei Linkslauf
S2R	Schaltdrehzahlen des Schalters 2 bei Rechtslauf
S2L	Schaltdrehzahlen des Schalters 2 bei Linkslauf
S3R	Schaltdrehzahlen des Schalters 3 bei Rechtslauf
S3L	Schaltdrehzahlen des Schalters 3 bei Linkslauf

Die in Spalten angeordneten Werte haben folgende Zuordnung	
P1	Hystereseschalt-Drehzahl für die Unterdrehzahlerkennung
P2	Einschalt-Drehzahl für die Unterdrehzahlerkennung
P3	Hystereseschalt-Drehzahl für die Überdrehzahlerkennung
P4	Abschalt-Drehzahl für die Überdrehzahlerkennung
P4-Delay	Verzögerung der Abschaltauslösung des Schaltpunktes P4 [ms]

In Abhängigkeit der Aktivierungsboxen werden jeweils nur diejenigen Zeilen und Spalten eingeblendet, die für die jeweilige Funktionalität relevant sind.

	<p><b>Hinweis</b></p> <p>Für die Drehzahlschaltpunkte gelten folgende Bedingungen:  <math>P1 \leq 0,9 \times P2</math>; <math>P2 \leq 0,9 \times P3</math>; <math>P3 \leq 0,9 \times P4</math> oder <math>P1 = P2 = 0</math></p>
---	--

Ein Eingabewert „0“ in den Feldern P1 ... P4 deaktiviert den entsprechenden Schalter.  
 Ein Eingabewert „0“ in den Feldern P1 ... P2 deaktiviert die Unterdrehzahl

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <p>Bei aktivierter Schaltverzögerung kann die tatsächliche Abschalt Drehzahl über der eingestellten Abschalt Drehzahl liegen!        Beachten Sie dazu auch die Bestimmung der Schaltgenauigkeit, die in der Betriebs- und Montageanleitung „UO-SCU_Manual“ beschrieben ist!</p>
---	---

Die Konfiguration des Moduls wird mit Klicken auf „An Gerät schreiben“ abgeschlossen.

#### 4.3.1 Unterdrehzahl

Es wird eine Unterdrehzahl erkannt. Erst bei Überschreiten der Drehzahl P2 schließt der jeweilige Schalter und bei Unterschreiten von P1 wird der Schalter wieder geöffnet. Bei aktivierter Unterdrehzahlerkennung werden die Eingabespalten für „P1“ und „P2“ sichtbar dargestellt.

#### 4.3.2 Drehrichtungsabhängiges Schalten

Für die Drehrichtung rechts gelten die Schaltdrehzahlen S1R ... S3R. Für die Drehrichtung links gelten die Drehzahlen S1L ... S3L.

Bei aktiviertem drehrichtungsabhängigen Schalten werden die Eingabe-Zeilen für S1R ... S3R, sowie S1L ... S3L sichtbar dargestellt.

Ist kein drehrichtungsabhängiges Schalten aktiviert, werden die Schalter mit S1 ... S3 ohne Drehrichtung-Zusatz R bzw. L bezeichnet und die eingegebenen Schaltdrehzahlen gelten unabhängig von der Drehrichtung.

	<p><b>HINWEIS!</b></p> <p>Bei drehrichtungsabhängigem Schalten + Unterdrehzahl, muss die Funktion Unterdrehzahl für beide Drehrichtungen gleich sein. Entweder aktiv oder inaktiv.</p>
---	--

#### 4.3.3 Schaltverzögerung

Mit der einstellbaren Schaltverzögerung kann erreicht werden, dass bei einer kurzzeitigen Überschreitung der Grenzdrehzahl ein Schalten des Drehzahlschalters unterdrückt wird. Das kann z.B. bei Lastabwurf sinnvoll sein. Das Öffnen der Schalter S1, S2, S3 erfolgt nach Überschreiten der Drehzahl P4 erst nach der im Feld „Delay“ eingestellten Verzögerungszeit. Die Zeit kann zwischen 0 und 300 ms, in 2 ms Schritten, eingestellt werden. Fällt die Drehzahl innerhalb der Verzögerungszeit wieder unter den Wert von P4, so wird keine Abschaltung ausgelöst.

	<p><b>HINWEIS!</b></p> <p>Die zeitliche Verzögerung wirkt nur auf die Abschaltung bei Überschreitung der Drehzahl P4. Alle anderen Schaltvorgänge werden unmittelbar ausgelöst.</p>
---	---

#### 4.3.4 Darstellung im Anzeigebereich

Im Anzeigebereich wird das Modul, wie in Kapitel 4.1.1 dargestellt, angezeigt.

#### 4.3.5 Eingabegenauigkeit der Schaltpunkte

Die Eingabegenauigkeit der Drehzahlschaltpunkte ist abhängig vom Drehzahlbereich und ist auf 4 Dezimalstellen begrenzt. Die Nachkommastellen sind auf 2 Dezimalstellen begrenzt.

Schaltzahl n	Eingabegenauigkeit
$n < 100 \text{ 1/min}$	XX.YY (z.B.: 15,87)
$100 \geq n < 1000 \text{ 1/min}$	XXX.Y (z.B.: 158,7)
$n \geq 1000 \text{ 1/min}$	XXXX (z.B.: 1587)

X: Vorkommastellen  
Y: Nachkommastellen

#### 4.4 Fehlerausgang

	<p><b>Erforderliche Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisgerät USL(H)42</li> <li>• Modul UO-SCU</li> </ul> <p>Weitere wichtige Hinweise sind in den modulspezifischen Betriebs- und Montageanleitungen.</p>
---	---

Im fehlerfreien Zustand haben beide Kanäle des Fehlerausgangs High-Pegel und senden Testimpulse. Die korrekte Funktion der Ausgänge wird vom UO-SCU Modul überwacht.

Der Empfänger muss die Testimpulse ausblenden, um unbeabsichtigte Schaltvorgänge zu vermeiden.

- Für die Testimpulsdauer  $t_i$  können folgende Einstellungen gewählt werden:  
100 ms, 10 ms, 1 ms, off (Werkseinstellung siehe Kapitel 6.7).
- Für den Quotienten Testimpulsabstand / Testimpulsdauer ( $T / t_i$ ) kann 10, 100, 1000 ausgewählt werden (Werkseinstellung siehe Kapitel 6.7).
- Der Testimpulsversatz (Versatz der Testimpulse zwischen den Kanälen)  $t_c = 3 * t_i$  ist nicht einstellbar.

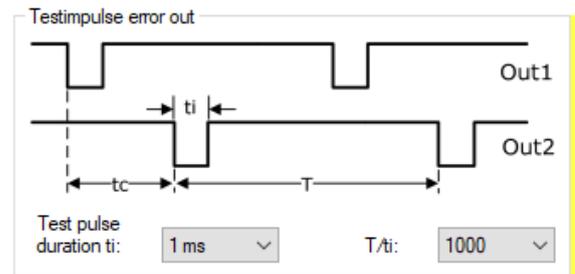


Abb. 4-8: Testimpulse

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <p>Die Testimpulse können für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen oder bei der sicherheitsgerichteten Verwendung eines sicheren Fehlerschalters (siehe Kapitel 4.5) deaktiviert werden. Ein Fehler wird mit einem Low-Pegel am Fehlerausgang angezeigt (siehe auch Kapitel 8).</p>
---	---

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <p>Wird der Fehlerausgang zur Erkennung eines Gerätefehlers verwendet, muss dieser sicherheitsgerichtet ausgewertet werden (siehe Kapitel 9).</p>
---	--

## 4.5 Sicherer Fehlerschalter

	<p><b>Erforderliche Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisgerät USL(H)42</li> <li>• Modul UO-SCU</li> <li>• Modul UO-SRC-R bzw. UO-SGS-R</li> </ul> <p>Weitere wichtige Hinweise sind in den modulspezifischen Betriebs- und Montageanleitungen.</p>
---	---

Der Fehlerzustand kann mit der Konfigurationssoftware einem Schaltausgang (Relais) zugeordnet werden. Der sichere Fehlerschalter muss so eingesetzt werden, dass die Anwendung bei Öffnen des Schalters den sicheren Zustand einnimmt (siehe Kapitel 9).

## 4.6 Diagnose Schaltertest

### Pulldown-Menü Analyse → Schaltertest

Mit dem Schaltertest kann der Schalterzustand über die Konfigurationssoftware US42Pro geändert werden. Der Schaltertest ist nur bei Stillstand der Geberwelle verfügbar.

Die Schalterzustandsänderungen können über den Anzeigebereich kontrolliert werden.

Durch Bestätigen mit  wird der Schaltertest aktiviert.

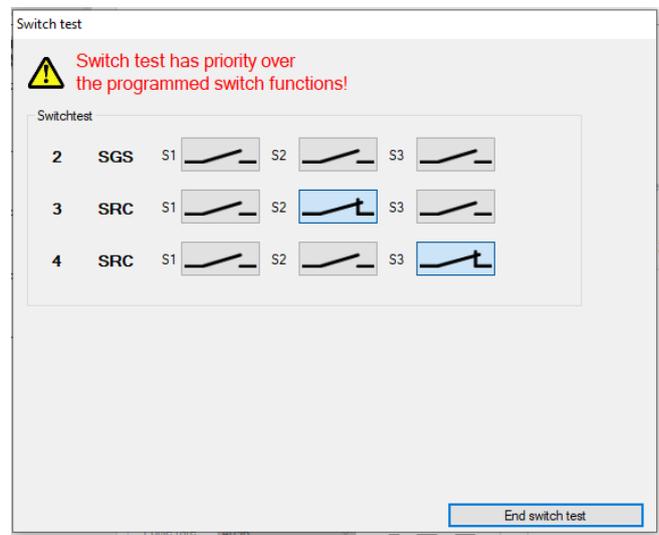


Abb. 4-9: Schaltertest

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dreht sich die Geberwelle während des Schaltertests, wird ein Fehler ausgelöst.</li> <li>• Der Schaltertest hat Vorrang vor der programmierten Schalterfunktion.</li> </ul>
---	---

## 4.7 PROFIBUS-DP Schnittstelle und PROFIsafe Profil (UO-SPB-1)

	<p><b>Erforderliche Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisgerät USL(H)42</li> <li>• Modul UO-SCU</li> <li>• Modul UO-SPB-1</li> </ul> <p>Weitere wichtige Hinweise und eine ausführliche Beschreibung der Konfiguration sind in der separaten Konfigurationsanleitung zu finden.</p>
---	---

Das Modul UO-SPB-1 beinhaltet:

- PROFIBUS-Schnittstelle mit PROFIsafe-Protokoll, zur Übergabe einer sicheren Position und Geschwindigkeit
- Schneller Prozessdatenkanal über PROFIBUS, nicht sicherheitsgerichtet

Die durch zweikanaligen Datenvergleich erhaltenen „sicheren Daten“ werden in das PROFIsafe-Protokoll verpackt und ebenfalls über den PROFIBUS an die Steuerung übergeben.

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Konfiguration des UO-SPB-1 ist nur über die Feldbusschnittstelle möglich.</li> <li>• Ein Preset über die Feldbusschnittstelle hat keinen Einfluss auf den im UO-SCU vergebenen Preset. Es wird empfohlen beide Presets im Stillstand auf den gleichen Wert zu setzen.</li> </ul>
---	---

#### 4.8 PROFINET IO Schnittstelle und PROFIsafe Profil (UO-SPN-1)

	<p><b>Erforderliche Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisgerät USL(H)42</li> <li>• Modul UO-SCU</li> <li>• Modul UO-SPN-1</li> </ul> <p>Weitere wichtige Hinweise und eine ausführliche Beschreibung der Konfiguration sind in der separaten Konfigurationsanleitung zu finden.</p>
---	---

Das Modul UO-SPN-1 beinhaltet:

- PROFINET-Schnittstelle mit PROFIsafe-Protokoll, zur Übergabe einer sicheren Position und Geschwindigkeit
- Schneller Prozessdatenkanal über PROFINET IO, nicht sicherheitsgerichtet

Die durch zweikanaligen Datenvergleich erhaltenen „sicheren Daten“ werden in das PROFIsafe-Protokoll verpackt und ebenfalls über den PROFINET IO an die Steuerung übergeben.

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Konfiguration des UO-SPN-1 ist nur über die Feldbusschnittstelle möglich.</li> <li>• Ein Preset über die Feldbusschnittstelle hat keinen Einfluss auf den im UO-SCU vergebenen Preset.</li> </ul>
---	--

## 5 Konfiguration nicht sicherheitsgerichteter Funktionen

Mit dem USL können neben den sicherheitsgerichteten Funktionen auch nicht sicherheitsgerichtete Funktionen realisiert werden.

### 5.1 Stromausgang

	<p><b>Erforderliche Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisgerät USL(H)42</li> <li>• Modul UO-SCU-G</li> </ul> <p>Weitere wichtige Hinweise sind in den modulspezifischen Betriebs- und Montageanleitungen.</p>
---	---

Der Stromausgang (4 ... 20 mA) ist optional und ist im UO-SCU-G verbaut. Über das Optionsmenü der UO-SCU kann der Stromausgang drehzahl- oder positionsabhängig eingestellt werden und muss vor der Verwendung aktiviert werden.

## 5.1.1 Positionsabhängiger Stromausgang

Zur Konfiguration des positionsabhängigen Stromausgangs müssen 2 Positionswerte, die innerhalb der Arbeitsbereichsgrenzen liegen, eingetragen werden. Der kleinere Positionswert wird dem Strom  $I_{\min} = 4 \text{ mA}$  und der größere Positionswert  $I_{\max} = 20 \text{ mA}$  zugeordnet.

Hier gilt folgende Einschränkung:

- $\text{Pos1} < \text{Pos2}$

Ist die aktuelle Position außerhalb des festgelegten Positionsbereiches, wird der Stromausgang hochohmig ( $I = 0 \text{ mA}$ ) geschaltet (Werkseinstellung siehe Kapitel 6.7).

Alternativ kann eine Einstellung gewählt werden, die bei Über- / Unterschreitung des festgelegten Positionsbereiches  $4 \text{ mA}$  bzw.  $20 \text{ mA}$  ausgibt.

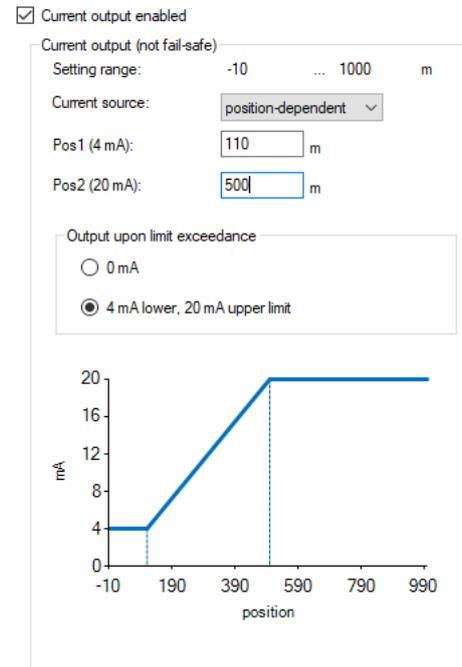


Abb. 5-1: positionsabhängiger Stromausgang

## 5.1.2 Drehzahlabhängiger Stromausgang

Zur Konfiguration des drehzahlabhängigen Stromausgangs muss die Drehzahl  $n_{20\text{mA}}$  eingetragen werden. Im Stillstand fließt ein Strom von  $4 \text{ mA}$ .

Hier gilt folgende Einschränkung:

- $n_{20\text{mA}} < \text{Mech. zulässige Drehzahl}$ .

Bei Überschreiten des Drehzahlbereiches ( $n_{\text{aktuell}} > n_{20\text{mA}}$ ), wird der Stromausgang hochohmig ( $I = 0 \text{ mA}$ ) geschaltet (Werkseinstellung siehe Kapitel 6.7).

Alternativ kann eine Einstellung gewählt werden, die bei Überschreitung des festgelegten Drehzahlbereiches  $20 \text{ mA}$  ausgibt.

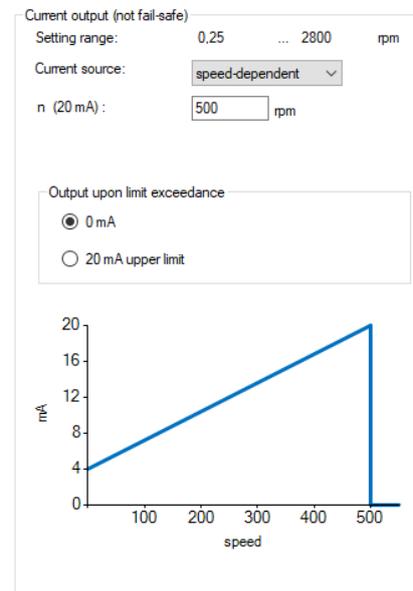


Abb. 5-2: drehzahlabhängiger Stromausgang

## 5.2 Inkrementalausgang

	<p><b>Erforderliche Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisgerät USL(H)42</li> <li>• Modul UO-SCU-G</li> </ul> <p>Weitere wichtige Hinweise sind in den modulspezifischen Betriebs- und Montageanleitungen.</p>
---	---

Der Inkrementalausgang ist optional und ist im UO-SCU-G verbaut. Über das Optionsmenü kann für den Inkrementalausgang ein Teilerfaktor von 1, 2, 4 oder 8 ausgewählt werden. Die resultierende Impulszahl wird direkt angezeigt (Werkseinstellung siehe Kapitel 6.7).

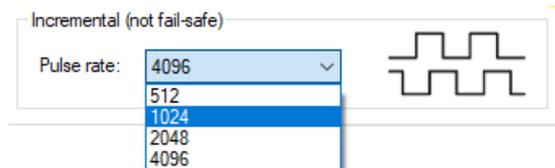


Abb. 5-3: Inkrementalausgang

## 5.3 PROFIBUS-DP Schnittstelle (UO-EPB-1)

	<p><b>Erforderliche Module</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisgerät USL(H)42</li> <li>• Modul UO-SCU</li> <li>• Modul UO-EPB-1</li> </ul> <p>Weitere wichtige Hinweise sind in den modulspezifischen Betriebs- und Montageanleitungen.</p>
---	---

Das Modul überträgt den Multiturn- und Singleturn – Absolutwert des Basisgerätes. Es kann in den Profilen CLASS 1 (Hübner 1.0) mit der Parametrierung der Zählrichtung und CLASS 2 (Hübner 2.0) mit den zusätzlichen Einstellung von Auflösung / Umdrehung sowie der Gesamtauflösung konfiguriert werden.

Darüber hinaus stehen noch die Profile Hübner 2.1 und Hübner 2.2 zur Verfügung. Diese ermöglichen zusätzlich noch folgende Funktionen:

- Erweiterte Skalierfunktion
- Einstellung von Zählrichtung, Preset und automatischer Skalierung ( Teach In ) während des Online- Betriebs im Inbetriebnahmemodus.
- Endschalterfunktion
- Geschwindigkeitsausgabe

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Konfiguration des UO-EPB-1 ist nur über die Feldbusschnittstelle möglich.</li> <li>• Ein Preset über die Feldbusschnittstelle hat keinen Einfluss auf den im UO-SCU vergebenen Preset. Es wird empfohlen beide Presets im Stillstand auf den gleichen Wert zu setzen.</li> </ul>
---	---

## 6 Weitere Funktionen

### 6.1 Reset

Ein Reset führt eine Neuinitialisierung des gesamten USL durch und setzt, abhängig von der Konfiguration, Fehler zurück (siehe Kapitel 8).

Interne Fehler über Reseteingang  
oder über Spannung (aus/ein) rücksetzen

### 6.2 Systemdaten auf andere Systeme übertragen

Die Systemdaten können auf weitere, baugleiche USL Systeme übertragen werden. Dazu werden die Daten mit:

**Pulldown-Menü: Datei → Export Konfiguration**

auf dem Notebook/PC gespeichert und mit

**Pulldown-Menü: Datei → Import Konfiguration**

auf dem neuen System importiert.

- Ohne Geräteverbindung kann mit „Import Konfiguration“ der Inhalt gespeicherter Konfigurationen kontrolliert werden.
- Mit Geräteverbindung können Konfigurationen die mit „Export Konfiguration“ gespeichert wurden, in die Eingabemasken geladen werden.
- Mit Geräteverbindung und Anmeldung können importierte Konfigurationen im Gerät gespeichert werden.


### 6.3 Systemdatensatz erstellen ohne U-ONE-SAFETY-LWL

Ein Systemdatensatz kann auch im Offline-Modus ohne direkte Geräteverbindung erstellt werden, z.B. in der Projekt-Vorbereitungsphase.

**Pulldown-Menü: Datei → Offline**

Im Offline-Modus können Geräte-Konfigurationen ohne Gerät wie folgt angelegt werden:

- Mit Eingabe der Typenbezeichnungen werden virtuelle Module angelegt.
- Die Konfiguration kann durchgeführt werden.
- Mit „Export Konfiguration“ wird die Konfiguration gespeichert und kann von einem anderen USL mit gleichen Modulen geladen werden.

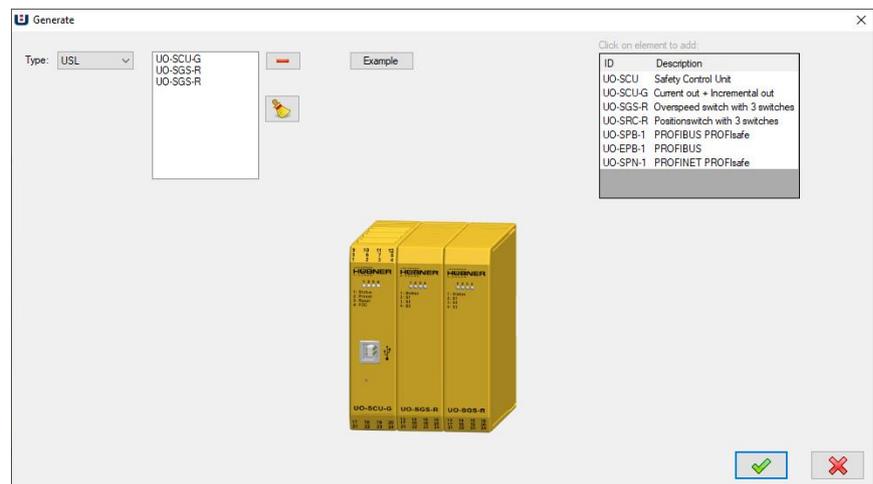

Der Offline-Zustand wird über



wieder verlassen.

## 6.4 Austausch von Modulen

Eine veränderte Systemkonfiguration oder das Austauschen von Modulen wird beim Einschalten des USL erkannt und angezeigt. Das System bleibt im Fehlerzustand. Mit der Konfigurationssoftware kann die geänderte Konfiguration freigeschaltet werden.

### 6.4.1 Einfacher Modultausch

Beim einfachen Modultausch wird keine Konfigurationssoftware benötigt.

#### Voraussetzung:

- keine Veränderung der Systemkonfiguration.
- Ersetzung einzelner Module durch baugleiche, nicht konfigurierte Module.
- Für das Basisgerät und das UO-SCU Modul ist ein einfacher Modultausch nicht möglich.



Abb. 6-2: Modultausch

## 6.5 Gerätedaten anzeigen

Mit „Gerätedaten anzeigen“ wird eine Zusammenfassung aller Gerätedaten angezeigt.



**Device type: U-ONE®-SAFETY-LWL**

Devicedata Error Log

### Modules

USL42 1 - SCU-G 2 - SRC-R 3 - SGS-R

Calibration settings Options

Serial number:	SCU+01	Operation mode:	Position- Speedmode
Firmware version:	0.03.02	Lower systemborder:	-1000
Last change:	1:35:18	Upper systemborder:	1000
		Calibration factor:	8192
		Unit:	m

current electronics temperature [°C]	28,7
Operating hours [h]:	1:37:03

Abb. 6-3: Gerätedaten

## 6.6 Firmwareupdate


**Pulldown-Menü: Optionen → Firmwareupdate**

### 6.6.1 Firmwareupdate Module

Die Module werden auf ein Firmwareupdate vorbereitet, indem während des Einschaltens der Taster an der Frontplatte der UO-SCU gedrückt wird.

Mit dem Knopf  wird die Updatedatei ausgewählt. „Transfer“ startet den Updatevorgang.

Nach dem Updatevorgang ist das Gerät neu zu starten.

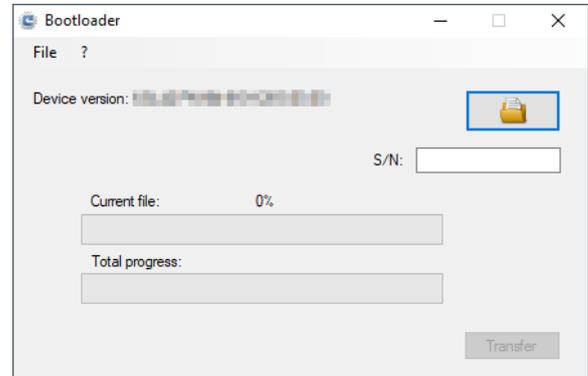

### 6.6.2 Firmwareupdate Basisgerät

Das Basisgerät wird auf ein Firmwareupdate vorbereitet, indem während des Einschaltens der USB-Anschluss im Klemmkasten mit dem PC verbunden ist.

Mit dem Knopf  wird die Updatedatei ausgewählt. „Transfer“ startet den Updatevorgang.

Nach dem Updatevorgang ist das Gerät neu zu starten.

Abb. 6-4: Firmwareupdate

## 6.7 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

**Pulldown-Menü: Optionen → Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**

Die Konfiguration wird gelöscht und die Module auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

**Werkseinstellungen:**


Passwort Level1	huebner1
Passwort Level2	huebner2
Betriebsart	Positions-Drehzahlmodus
Reset- und Preseteingänge	Low-aktiv und deaktiviert
Drehzahl- und Positionsschaltpunkte	gelöscht
Fehlerrücksetzen nur mit Software	aktiv

Testimpulsdauer	1 ms
T/ti	1000
Stromausgang	deaktiviert
Stromausgangsquelle	positions-abhängig
Inkrementalausgang (optional)	4096 Impulse / Umdrehung

## 6.8 Passwortrücksetzen

### Pulldown-Menü: Optionen → Passwortrücksetzen

Wurde ein Passwort vergessen, kann mit „Passwortrücksetzen“ ein neues Passwort vergeben werden, indem folgende Schritte ausgeführt werden:

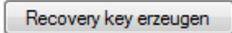1. Die rückzusetzende Passwordebene auswählen.
2. mit  einen Sicherheitsschlüssel erzeugen und mit  sofort oder, falls keine Internetverbindung vorhanden ist, später zum Hersteller senden.
3. Es wird vom Hersteller ein Sicherheitspasswort generiert und an den Absender zurückgesendet.
4. Nach dem Eingeben des Sicherheitspasswortes in das entsprechende Feld kann ein neues Passwort vergeben werden.

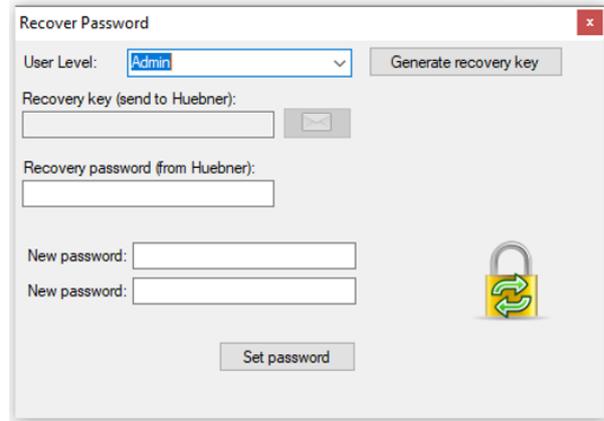


Abb. 6-5: Passwortrücksetzen

## 7 Sicherheitsdatenblatt

### 7.1 Sicherheitskennwerte

Architektur	Kategorie	PL	SIL	Gebrauchsdauer
1oo2 (2-kanalig)	3	d	2 (high demand)	20 Jahre

Die Sicherheitskennwerte der U-ONE®-LWL setzen sich aus den Sicherheitskennwerten der für die Sicherheitsfunktion benötigten Module zusammen.

#### 7.1.1 Beispiele

##### Sicherer Drehzahlshalter:

Für einen sicheren Drehzahlshalter werden die Komponenten Basisgerät USL(H)42, Modul UO-SCU und Modul UO-SGS-R mit den folgenden Kennwerten benötigt:

	PFD <sub>AV</sub>	PFH [FIT]	DC <sub>avg</sub> [%]	MTTF <sub>D</sub> [a]
<b>USL(H)42</b>	3,69E-05	0,42	98,1	203,9
<b>UO-SCU</b>	3,20E-05	0,36	97,2	207,9
<b>UO-SGS-R</b>	3,13E-05	0,36	97,1	227,4

$$PFD_{AVGesamt} = \sum PFD_{AV} = 1,002E-04$$

$$PFH_{Gesamt} = \sum PFH = 1,14 \text{ FIT}$$

$$DC_{avgGesamt} = \sum DC_{avg} / 3 = 97,46 \%$$

$$MTTF_{DGesamt} = 1 / (1 / MTTF_{D-USL} + 1 / MTTF_{D-SCU} + 1 / MTTF_{D-SGS}) = 70,86 \text{ Jahre}$$

##### Sicheres PROFINET:

Zur Übergabe einer sicheren Position und Geschwindigkeit werden die Komponenten Basisgerät USL(H)42, Modul UO-SCU und Modul UO-SPN-1 mit den folgenden Kennwerten benötigt:

	PFD <sub>AV</sub>	PFH [FIT]	DC <sub>avg</sub> [%]	MTTF <sub>D</sub> [a]
<b>USL(H)42</b>	3,69E-05	0,42	98,1	203,9
<b>UO-SCU</b>	3,20E-05	0,36	97,2	207,9
<b>UO-SPN-1</b>	5,27E-05	0,60	96,1	288,9

$$PFD_{AVGesamt} = \sum PFD_{AV} = 1,216E-04$$

$$PFH_{Gesamt} = \sum PFH = 1,38 \text{ FIT}$$

$$DC_{avgGesamt} = \sum DC_{avg} / 3 = 97,1 \%$$

$$MTTF_{DGesamt} = 1 / (1 / MTTF_{D-USL} + 1 / MTTF_{D-SCU} + 1 / MTTF_{D-SPN}) = 75,9 \text{ Jahre}$$

## 7.2 Timing

### Power-on-Zeit

Nach Einschalten der Versorgungsspannung werden erst interne Diagnosemaßnahmen durchgeführt, bevor das USL betriebsbereit ist.

Funktion	Zeit
Power-on-Zeit	≤ 4 s

## 7.3 Sicherer Zustand

- Bei einem erkannten Fehler wird mindestens ein Fehlerausgang des UO-SCU auf Low-Pegel geschaltet.
- Wird die Funktion „sicherer Fehlerschalter“ verwendet, öffnen im Fehlerfall dessen Schaltkontakte.
- Die Busmodule UO-SPN-1 und UO-SPB-1 passivieren die Daten des Sicherheitskanals

## 7.4 Sicherheitszeiten

Reaktion im Fehlerfall	Zeit
Fehlerausgänge des UO-SCU auf Low-Pegel	≤ 50 ms
Öffnen der Schaltkontakte der Fehlerrelais	≤ 60 ms
Passivieren der Daten des Busmoduls	≤ 57 ms

Die Drehzahldiagnose benötigt einen Messwinkel von 5°. Bei kleinen Drehzahlen kann dadurch die Diagnosezeit verlängert werden.

## 7.5 Hinweise zur Funktionalen Sicherheit

	<p><b>VORSICHT!</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass auch im ausgeschalteten Zustand die Systemgrenze des Basisgerätes nicht überschritten wird (siehe Kapitel 3.5).</li> <li>2. Nach Möglichkeit sollten alle Einrichtungen/Schaltungen bei Öffnen des Schalters in einen sicheren Zustand oder zu sicheren Bedingungen übergehen (siehe EN ISO 13849-2:2013 Tabelle D.2).</li> <li>3. In Anwendungen ohne Sicherheits-SPS muss ein Fehlerschalter des USL so verschaltet werden, dass bei Öffnen des Schalters die Anwendung den „sicheren Zustand“ einnimmt (Grundlegendes Sicherheitsprinzip).</li> <li>4. In Anwendungen mit einer Sicherheits-SPS müssen beide Kanäle des Fehlerausgangs (Fehler1, Fehler2) ausgewertet oder Punkt 3 umgesetzt werden. Die Testimpulse müssen in der Anwendung unterdrückt werden, um unbeabsichtigte Schaltvorgänge zu vermeiden.</li> <li>5. Im Fehlerfall (mindestens 1 Fehlerausgang auf Low-Pegel und / oder Fehlerschalter geöffnet) sind von der SPS entsprechende Maßnahmen einzuleiten, sodass die Anwendung den „sicheren Zustand“ einnimmt.</li> <li>6. Die USB-Schnittstelle ist nur zum Konfigurieren und zur Inbetriebnahme zu verwenden und ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.</li> <li>7. Die Option „Fehlerrücksetzen über den Reseteingang bzw. Unterbrechung der Spannungsversorgung“ darf nur genutzt werden, wenn eine Risikoanalyse ergeben hat, dass die Anwendung dafür geeignet ist.</li> </ol>
---	---

	<p>8. Preset setzen „on the fly“ ist nur dann zulässig, wenn eine Risikoanalyse ergeben hat, dass die Anwendung dafür geeignet ist.</p> <p>9. Die Relaiskontakte sind durch eine Vorsicherung (2A) gegen Überstrom zu schützen.</p> <p>10. Relais, die applikationsbedingt, länger als 1 Jahr nicht den Schaltzustand ändern, müssen im Rahmen einer Wartungstätigkeit einmal im Jahr geprüft werden.</p>
--	---

## 8 Fehlerbehandlung

Zahlreiche Diagnosemaßnahmen überprüfen beim Einschalten und während der Laufzeit die Funktionen und die Betriebsbedingungen des gesamten USL. Bei einer Abweichung wird der Fehlerzustand (sichere Zustand) eingeleitet und der Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Die Fehler werden nach „internen“ Fehlern und „externen“ Fehlern unterschieden.

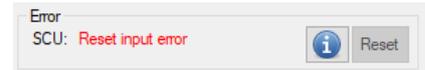


Abb. 8-1: Fehlermeldung

**Externe Fehler** werden durch äußere Einflüsse, z.B. ein Überschreiten der max. zulässigen Drehzahl oder ein Überschreiten der max. zulässigen Temperatur ausgelöst. Die Fehler werden in der Konfigurationssoftware mit einer Kurzbeschreibung des Fehlers, wie in Kap. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** dargestellt, angezeigt.

Externe Fehler werden durch einen Reset (Reseteingang oder Reset-Knopf in der US42Pro-Software) oder durch Unterbrechen der Versorgungsspannung (> 2s) zurückgesetzt.

**Interne Fehler** werden z.B. durch Abweichungen des geräteinternen Programmablaufes ausgelöst. Die Fehler werden in der Konfigurationssoftware mit Fehlernummer und der Bezeichnung interner Fehler angezeigt. Eine Analyse zur Fehlerursache ist nur mit Expertenwissen möglich. Dazu muss der Anwender den Inhalt des Fehlerspeichers zum Hersteller senden (siehe Kapitel: 2.2.3.4).

Interne Fehler können nur über den Reset-Knopf in der US42Pro-Software zurückgesetzt werden (Werkseinstellung siehe Kapitel 6.7). Das Rücksetzen des internen Fehlers kann mit der US42Pro-Software so eingestellt werden, dass dies dem des externen Fehlers entspricht.

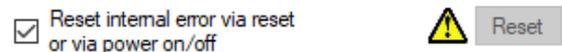


Abb. 8-2: Fehlerrücksetzen

Das Rücksetzen des Fehlers löst einen Systemneustart mit einer kompletten Systemüberprüfung aus. Wird erneut ein Fehler festgestellt, bleiben die Module im Fehlerzustand. Der Fehlerzustand kann, mit der Konfigurationssoftware, einem Schaltausgang zugeordnet werden.

	<p><b>ACHTUNG!</b> Die Option „Fehlerrücksetzen über den Reseteingang bzw. Unterbrechung der Spannungsversorgung“ darf nur genutzt werden, wenn eine Risikoanalyse ergeben hat, dass die Anwendung dafür geeignet ist.</p>
--	--

Ein **Fehler im Basisgerät** wird bei Spannungsunterbrechung immer zurückgesetzt. Ist ein Fehler beim Wiedereinschalten vorhanden, bleibt das Basisgerät im Fehlerzustand.

## 8.1 Fehlerspeicher

#	Time	Source	Error number	Log-Text
1	0:03:37.0618	SCU	40	Reset input error

Time: Zeitpunkt des Fehlers auftritt (Betriebsstunden)

Source: fehlerverursachendes Modul

Error number: Speicherplatz des Fehlers

Der Fehlerspeicher ist ein Ringspeicher und kann 100 Fehlereinträge aufnehmen. Interne Fehler sollten zur Analyse zum Hersteller gesendet werden. (siehe Kapitel: 2.2.3.4).

### 8.1.1 Übersicht Diagnosecodes und Handlungsempfehlungen

Nummer	Beschreibung	Handlungsempfehlung
10	Ende der Relaislebensdauer erreicht	Ersatzbeschaffung Modul UO-SRC oder UO-SGS und Austausch planen
11	Gebrauchsdauerende des Gerätes erreicht	Ersatzbeschaffung aller/des betroffenen Module/Moduls und Austausch planen
30	Unterspannung erkannt	Überprüfung des externen Netzteils. Fehlerhaftes Netzteil tauschen. Falls Netzteil in Ordnung, Modul tauschen.
31, 32	Überspannung erkannt	Überprüfung des externen Netzteils. Fehlerhaftes Netzteil tauschen. Falls Netzteil in Ordnung, Modul tauschen.
35	Min. Temperatur unterschritten	Maßnahmen ergreifen, um die Temperatur an den Betriebsorten zu erhöhen. Basisgerät (Gehäusetemperatur): > -25°C ... +67°C Funktionsmodule (Umgebungstemperatur): > -25°C
36	Max. Temperatur überschritten	Maßnahmen ergreifen, um die Temperatur an den Betriebsorten zu senken. Basisgerät (Gehäusetemperatur): < +67°C Funktionsmodule (Umgebungstemperatur): < +60°C
40	Fehler Reset-Eingang	Konfiguration des Reset-Eingangs in der Software und Beschaltung an der UO-SCU auf Plausibilität prüfen und korrigieren
45	Fehler Preset-Eingang	Konfiguration des Preset-Eingangs in der Software und Beschaltung an der UO-SCU auf Plausibilität prüfen und korrigieren
48	Fehler Error-Ausgang	Konfiguration des Fehler-Ausgangs in der Software und Beschaltung an der UO-SCU auf Plausibilität prüfen und korrigieren

Nummer	Beschreibung	Handlungsempfehlung
50	Systemgrenze unterschritten	Den parametrierten Arbeitsbereich in der Software prüfen und auf die Anlage anpassen
51	Systemgrenze überschritten	Den parametrierten Arbeitsbereich in der Software prüfen und auf die Anlage anpassen
52	Wertebereich überschritten	Die Auslegung bzw. den Arbeitsbereich der Anlage überprüfen (max. 32000 Umdrehungen) und den Fahrweg der Anlage begrenzen.
55	Max. Gerätedrehzahl überschritten	Die Fahrgeschwindigkeit der Anlage begrenzen, sodass die max. mögliche Drehzahl des U-ONE-Systems (2800 U/min) nicht überschritten wird

Nummer	Beschreibung	Handlungsempfehlung
60	Anlauf während Parametrierung	Die Konfiguration des U-ONE-Systems in der Software vor dem Starten der Anlage abschließen (Knopf „Parametrierung abschließen“)
61	Anlauf während Test	Den Schaltertest in der Software vor dem Starten der Anlage abschließen (Knopf „Schaltertest beenden“)
62	Anlauf während Preset	Vor dem Setzen eines „Preset“ in der Software die Anlage in den Stillstand versetzen
64	USB-Timeout in Test	Meldung über „Reset“ in der Software löschen. Den Schaltertest über den Knopf „Schaltertest beenden“ beenden, um die Meldung zu vermeiden
65	USB-Timeout während der Parametrierung	Meldung über „Reset“ in der Software löschen.
66, 67	Ausschalten während der Parametrierung / Speicherung	Den Parametriermodus in der Software beenden, bevor das U-ONE-System stromlos geschaltet wird (Knopf „Parametrierung abschließen“)
68	Anlauf während Rücksetzen in Werkszustand	Die Anlage zum Stillstand bringen, die Meldung über „Reset“ in der Software löschen. Anschließend bei stillstehender Anlage erneut in den Werkszustand rücksetzen
70, 71	USB-Com. unterbrochen in param mode / test mode	USB-Verbindung prüfen: Steckverbinder; USL-Kabel tauschen; Originalkabel verwenden
75	SCU hat falsche Firmware	Die Firmware des U-ONE-Systems aktualisieren
80, 84	Keine Basis verbunden / Kommunikation mit Basis gescheitert	Die LWL-Verbindung zum Basisgerät überprüfen: - Steckverbinder korrekt anschließen - LWL-Kabel prüfen/ersetzen - Netzteil Basisgerät prüfen
82	Basis wurde getauscht	Die Meldung über „Reset“ in der Software löschen, nach dem Neustart das neue Basisgerät bestätigen
83	Basis hat falsche Firmware	Die Firmware des U-ONE-Systems aktualisieren
86, 87	Modul entfernt/getauscht	Falls absichtlich ein Modul entfernt/getauscht wurde, die Meldung in der Software mit „Reset“ löschen und nach dem Neustart die neue Konfiguration bestätigen. Andernfalls Module auf fehlerfreie Montage auf der Hutschiene

Nummer	Beschreibung	Handlungsempfehlung
		prüfen, Busverbinder prüfen und evtl. ersetzen.
88	Modul hat falsche Firmware	Die Firmware des U-ONE-Systems aktualisieren
90	Anzahl der Module einer Gruppe überschritten	Modulkonfiguration prüfen: 1x UO-SCU; max. 2x Busmodule, max. 5x Schaltmodule, davon max. 2x UO-SGS
100 – 255	Interner Diagnosecode	Diagnose ist nur über den After-Sales Service von Johannes Hübner Giessen möglich

## 8.2 Checkliste

Es wird empfohlen, die Checkliste bei der Inbetriebnahme, beim Tausch des Mess-Systems und bei Änderung der Parametrierung eines bereits abgenommenen Systems auszudrucken, abzuarbeiten und im Rahmen der System-Gesamtdokumentation abzulegen.

Dokumentationsgrund		Datum	bearbeitet	geprüft
Unterpunkt	zu beachten	zu finden unter		ja
Die mitgelieferte System-Gesamtdokumentation wurde gelesen und verstanden.				<input type="checkbox"/>
Überprüfung, ob das USL anhand der spezifizierten Sicherheitsanforderungen für die vorliegende Automatisierungsaufgabe eingesetzt werden kann	Bestimmungsgemäße Verwendung Einhaltung aller technischen Daten	Betriebs- und Montageanleitungen der einzelnen USL-Komponenten		<input type="checkbox"/>
Anforderung an die Spannungsversorgung	Das verwendete Netzteil muss den Anforderungen nach SELV/PELV (IEC 60364-4-41:2005) genügen.			<input type="checkbox"/>
Systemtest nach Inbetriebnahme und Parameteränderung	Bei der Inbetriebnahme und nach jeder Konfigurationsänderung müssen alle betroffenen Sicherheitsfunktionen überprüft werden.	Siehe Kapitel 3		<input type="checkbox"/>
Presetfunktion	Es muss sichergestellt werden, dass die Presetfunktion nicht unbeabsichtigt ausgelöst werden kann.	Siehe Kapitel 4.2		<input type="checkbox"/>
Modulaustausch	Es muss sichergestellt werden, dass die neue SCU der ausgetauschten SCU entspricht. Alle betroffenen Sicherheitsfunktionen müssen überprüft werden.	Siehe Kapitel 6.4		<input type="checkbox"/>

## 9 Anwendungsbeispiele

Das USL stellt sichere Positions- / Drehzahlschalter zur Verfügung. Die Schalter sind im spannungslosen Zustand dargestellt.

Nicht sicherheitsgerichtete Datenleitungen und Schalter sind schwarz dargestellt.

### 9.1 Anwendung mit SAFETY-SPS

Die nebenstehende Darstellung zeigt das USL als sicheres Subsystem zur sicherheitsgerichteten SPS.

#### Beschreibung:

Ist die SPS gestört, werden im Notbetrieb Drehzahl- bzw. Positionsschaltpunkte durch die Sicherheitsschalter des USL (S1 ... Sn) überwacht.

Die Testimpulse der Fehlerausgänge werden überwacht.




	<p><b>Sichere Fehlererkennung:</b></p> <p>Zur sicheren Fehlererkennung muss mindestens eine der nachstehenden Maßnahmen umgesetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung der Fehlerausgänge der SCU (Fehler1, Fehler2) Fehler = mindestens 1 Fehlerausgang dauerhaft Low-Pegel.</li> <li>• Verwendung eines sicheren Fehlerschalters (siehe Kapitel 4.5, 9.2).</li> </ul> <p>Im Fehlerfall sind von der SPS sind entsprechende Maßnahmen einzuleiten, sodass die Anwendung den „sicheren Zustand“ einnimmt.</p>
--	---

### 9.2 Anwendung ohne SAFETY-SPS

Die nebenstehende Darstellung zeigt das SCU als sicheres Subsystem zur nicht sicherheitsgerichteten SPS.

#### Beschreibung:

Drehzahl- bzw. Positionsschaltpunkte werden durch die Sicherheitsschalter des USL (S1 ... Sn) überwacht. Bus, Status- und Fehlerausgang können von der SPS ausgewertet werden (nicht sicherheitsgerichtet).

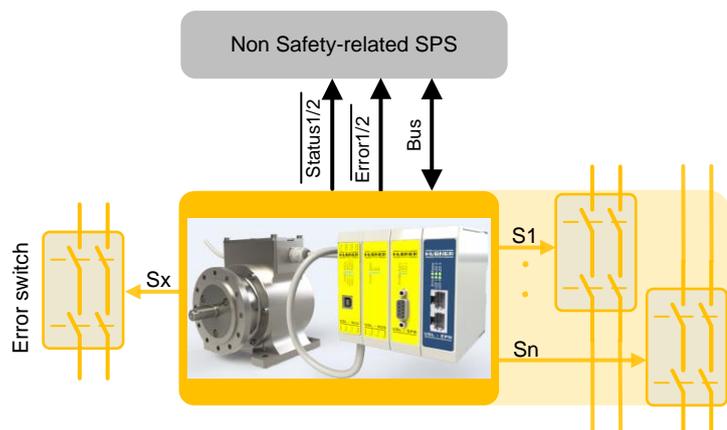

	<p><b>Sichere Fehlererkennung:</b></p> <p>Ein beliebiger, freier Positions- bzw. Drehzahlschalter (S1 ... Sn) wird mit der Konfigurationssoftware als sicherer Fehlerschalter (Sx) konfiguriert. Wird ein Fehler erkannt, öffnet der Schalter. Der Schalter muss so eingesetzt werden, dass die Anwendung im Fehlerfall den „sicheren Zustand“ einnimmt.</p>
---	--

	Übersicht Diagnosecodes erweitert USB-Kabel abziehen in Kap. 3.2 integriert			
--	--	--	--	--